

## Huilage

### (Traitement de protection)



**17903** Leinol BW  
Bidon de 5 l



**17913** Leinol NW  
Bidon de 5 l



**10724** Robinet de purge  
5 l



**10733** Gobelet doseur  
PP 1 L



**20056** Monomatic HS



**21121** Plateau d'entraî-  
nement de pad 43 HS



**22202** Pad pour récurer  
bleu, 43 cm



**80321** Florfix



**82300** Housse Florfix



# Huilage

## Traitement de protection



### Description

<b>Définition/objectif</b>	Appliquer l' <b>huile pour sol</b> avec l'applicateur revêtu d'une housse sur les revêtements de sol. Convient pour les revêtements de sol poreux, absorbants et non textiles.	
<b>Préparation</b>	Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à protéger (type / mètres carrés).	
		Mettre le panneau de signalisation en place.
		Vérifier que l'huilage est possible. Effectuer un <b>test préliminaire de capacité d'absorption</b> du revêtement de sol.
		En cas de besoin : Éliminer les rayures fines à moyennes du revêtement de sol. Poncer à sec
		En cas de besoin : éliminer la saleté adhérente (récurer en une étape ou récurer par voie humide en une étape et aspirer par voie humide).
		Après le nettoyage humide : laisser le revêtement de sol complètement sec.
		Éliminer les salissures non adhérentes (essuyage antistatique ou aspiration à sec).
<b>Travail principal</b>		Verser une petite quantité d'huile non diluée sur le sol et le répartir uniformément avec l'applicateur revêtu de la housse en procédant par bandes fines qui se chevauchent légèrement et laisser agir, puis répartir l'huile superflue.
		En cas de besoin : Après 10 minutes, huiler à nouveau la section huilée, verser un peu d'huile pour bois sur la section fraîchement huilée et l'épandre comme indiqué à l'étape 1 du travail principal. Répéter cette étape jusqu'à ce que toute la revêtement soit saturé d'huile.
		Après 10 minutes, enlever complètement l'excédent d'huile à l'aide de l'applicateur et d'une couche propre. Aucune huile ne doit rester sur la surface et sécher.
		Procéder au contrôle visuel.
		Pour la section suivante, verser un peu d'huile pour bois sur le bord de la surface huilée et l'épandre comme décrit ci-dessus. Répéter les étapes 1 à 3 du travail principal jusqu'à ce que toute la surface soit huilée. Travailler en reculant vers la sortie.
		Laisser sécher le revêtement de sol pendant 3 jours.
		Ponçage de finition : traiter la surface huilée avec la monobrosse HS et le tampon à récureur bleu en effectuant des mouvements circulaires et en se chevauchant, en coupant les fibres de bois qui dépassent.
		Retourner ou remplacer à temps le pad sale, puis continuer à travailler avec la monobrosse jusqu'à ce que toute la surface soit traitée.
		Procéder au contrôle visuel.
<b>Étape finale</b>	Retirez le panneau de signalisation dès que le revêtement de sol est sec. Laver les housses utilisés et les pads et les jeter dans un récipient résistant aux incendies. Contrôler le câble, le nettoyer et l'enrouler sans le serrer. Éliminer les déchets. Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.	
<b>Travail complémentaire</b>		Laisser sécher le revêtement de sol pendant 4 jours supplémentaires. Laisser l'huile durcir complètement.
		Éliminer les salissures non adhérentes (essuyage antistatique ou aspiration à sec).
<b>Remarque</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.</li> <li>- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).</li> <li>- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.</li> </ul>	