

Applicazione di olio (Trattamento protettivo)



17903 Leinol BW
Tanica da 5 l



17913 Leinol NW
Tanica da 5 l



10724 Rubinetto di
scarico 5 l



10733 Contenitore
graduato PP 1 l



20056 Monomatic HS



21121 Disco supporto
per pad 43 HS



22202 Pad spazzola
blu 43 cm



80321 Florifix



82300 Cuffia Florifix



Applicazione di olio

Trattamento protettivo



Descrizione

Definizione/obiettivo	Applicare l' olio per pavimenti sul pavimento con l'attrezzo applicatore. Adatto per i pavimenti porosi, assorbenti e non in tessuto.
Operazioni preliminari	<p>A seconda della superficie da trattare (tipo/metri quadrati), scegliere i prodotti adatti.</p> <p> Posizionare il segnale di avvertenza.</p> <p>Verificare che sia possibile applicare l'olio. Eseguire il test preliminare della capacità assorbente del pavimento</p> <p> Se necessario: Rimuovere i graffi da fini a medi nel rivestimento del pavimento. Levigatura a secco</p> <p>Se necessario: Rimuovere lo sporco aderente (strofinamento a uno stadio o strofinamento a umido a uno stadio e aspirazione a umido).</p> <p> Dopo la pulizia a umido: Lasciare asciugare completamente il rivestimento del pavimento.</p> <p>  Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere o aspirazione).</p>
Operazioni principali	<p>  Versare una piccola quantità di olio di legno non diluito sul pavimento e applicare uno strato sottile e uniforme con l'attrezzo per l'applicazione e la cuffia, lavorando in strisce leggermente sovrappontenti (movimenti circolari) e distribuire infine il rivestimento protettivo in eccesso</p> <p>  Se necessario: Dopo 10 minuti, oliare di nuovo la sezione oliata, versare un po' di olio di legno sulla sezione appena oliata e stendere come descritto al punto 1 del lavoro principale. Ripetere questo passo fino a quando la copertura è saturata d'olio.</p> <p>Dopo 10 minuti, rimuovere completamente l'olio in eccesso con lo strumento di pittura e pulire il rivestimento. Nessun olio deve rimanere sulla superficie e asciugarsi.</p> <p> Eseguire il controllo visivo.</p> <p>  Per la sezione successiva, versare un po' di olio per legno sul bordo della superficie oliata e stendere come descritto sopra. Ripetere i passi da 1 a 3 del lavoro principale fino a quando tutta la superficie è oliata. Lavorare retrocedendo in sezioni e all'indietro verso l'uscita.</p> <p> Lasciare asciugare il pavimento per 3 giorni.</p> <p> Levigatura fine: lavorare la superficie oliata con la macchina monodisco HS e il platello blu in percorsi sovrapposti e movimenti circolari, tagliare le fibre di legno che si attaccano.</p> <p>Girare o sostituire tempestivamente il tampone sporco, poi continuare a lavorare con la macchina a disco singolo fino a quando l'intera superficie è stata lavorata.</p> <p> Eseguire il controllo visivo.</p>
Operazioni conclusive	<p>Rimuovere il segnale di avvertenza non appena il pavimento è asciutto.</p> <p>Lavare i tamponi usati e i pad e smaltirli in un contenitore a prova di fuoco.</p> <p>Controllate il cavo, pulitelo e arrotolatelo in modo sciolto.</p> <p>Smaltire i rifiuti. Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.</p>
Operazioni successive	<p> Lasciare asciugare il pavimento per altri 4 giorni. Lasciare che l'olio si curi completamente.</p> <p>  Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere o aspirazione).</p>
Nota	<ul style="list-style-type: none"> - Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso. - Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura). - Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.